



IFM Institut für Materialprüfung · Dr. Schellenberg Rottweil GmbH
Rottweiler Straße 13, D-78628 Rottweil

Prüfung, Forschung und Entwicklung
in den Bereichen:
Asphalt, Bitumen, Beton, Gesteins-
körnungen, Natursteine, Recyclingbau-
stoffe, Erdbau

SHB Schotterwerke
Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG
Industriepark 13/1
74706 Osterburken

Anerkannt nach RAP Stra für Eignungs-
prüfungen, Fremdüberwachungsprüfungen,
Kontrollprüfungen und Schiedsunter-
suchungen in den Bereichen A, BB, D, E, G,
H und I

Akkreditierte und notifizierte Zertifizierungs-
stelle für die werkseigene Produktionskon-
trolle gemäß EU-Bauproduktenverordnung

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle ge-
mäß § 25 der Landesbauordnung Baden-
Württemberg

Mitglied im Bundesverband
unabhängiger Institute für
bautechnische Prüfungen e.V. **bup**

Bericht-Nr.: 20M0086

Projekt Nr.: 20 / 56822 - 507

Berichtsdatum: 27.03.2020

Güteüberwachung gemäß den „Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial“ vom 13.04.2004

	Eignungsnachweis
1.	Fremdüberwachungsprüfung 2020
	Prüfung nach TL G SoB Ziff. 4.2
	Wiederholungsprüfung



PRÜFZEUGNIS

Werk: Unterbalbach

Gesteinsart: Recycling-Baustoff

Probenahme am 06.02.2020 **durch** Herrn Jäckle
nach EN 932-1

im Beisein von Herrn Krauter **als Werksvertreter.**

Durch Überwachungsvertrag bzw. Nachtrag vom 12.03.2007 **erfasste Erzeugnisse:**

Sortennr. Baustoffgemisch
RC 0/32 Beton
RC 0/32 Ziegel

Geprüftes Erzeugnis	Entnahmestelle	Verwendungsbereich
RC 0/32 Beton	Halde	Schüttmaterial *
RC 0/32 Ziegel	Halde	Schüttmaterial *

* nicht zu verwenden in Schutzzone I und II von Wassergewinnungsgebieten; RC 0/32 Beton, Einbaukonfiguration Z1.1, RC 0/32 Ziegel, Einbaukonfiguration Z1.1

Eine Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig. Die untersuchten Proben werden ohne besondere Absprache nicht aufbewahrt. Dem Untersuchungsauftrag liegen unsere Geschäftsbedingungen und unsere jeweils gültige LHO zugrunde.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Rottweil.
HRB 471001
Geschäftsführer: Dr.-Ing. Peter Schellenberg, Dipl.-Geol. Matthias Jumpertz

IBAN: DE41 6425 0040 0000 1652 20
SWIFT-BIC.: SOLA DE 51 RWL
USt.-ID-Nr.: DE 813 652 385

Telefon: (0741) 174 36-30
Telefax: (0741) 174 36-59
rottweil@ifm-dr-schellenberg.de

Untersuchungsergebnisse

			RC 0/32 Beton		RC 0/32 Ziegel		Richtwerte
Korngrößenverteilung, EN 933-1			M-%	einz.	zus.	einz.	zus.
> 90	mm						
63 - 90	mm						
56 - 63	mm						
45 - 56	mm						
31,5 - 45	mm		3,6	100,0	6,7	100,0	
22,4 - 31,5	mm		16,4	96,4	11,7	93,3	
16,0 - 22,4	mm		18,3	80,0	11,3	81,6	
11,2 - 16,0	mm		15,5	61,7	8,7	70,3	
8,0 - 11,2	mm		9,7	46,2	6,8	61,6	
5,6 - 8,0	mm		8,3	36,5	5,4	54,8	
4,0 - 5,6	mm		5,1	28,2	4,5	49,4	
2,0 - 4,0	mm		6,0	23,1	7,5	44,9	
1,0 - 2,0	mm		3,5	17,1	7,0	37,4	
0,5 - 1,0	mm		3,9	13,6	9,0	30,4	
0,25 - 0,5	mm		3,0	9,7	6,5	21,4	
0,063 - 0,25	mm		2,7	6,7	4,9	14,9	
≤ 0,063	mm		4,0	4,0	10,0	10,0	
Überkorn		M-%	3,6		6,7		≤ 10 M-%
Feinanteile, EN 933-1		M-%	4,0		10,0		
Stoffliche Kennzeichnung, TP Gestein-StB 3.1.5							
Beton, Betonprodukte		M-%	53,3		52,4		
Festgestein, Kies/Kiessplitt		M-%	10,1		7,4		
Klinker, Ziegel, Steinzeug		M-%	4,8		29,1		
Kalksandstein, Mörtel etc.		M-%	0,5		6,6		≤ 5 M-%
bitumengebundene Baustoffe		M-%	31,3		0,0		≤ 30 M-%
mineralische Dämm-Leichtbaustoffe		M-%	0,0		3,8		≤ 1 M-%
Schlacke		M-%	0,0		0,5		
gipshaltige Baustoffe		M-%	0,0		0,0		≤ 0,5 M-%
Glas		M-%	0,0		0,1		
Fremdstoffe Metalle		M-%	0,0		0,0		
Fremdstoffe (Holz, Kunststoff etc.)		M-%	0,0		0,1		} ≤ 0,2 M-%
Kornform von groben Gesteinskörnungen, EN 933-4		M-%	7,0		7,9		≤ 50 M-%

Umweltrelevante Prüfungen

Auftragsgemäß wurden an der Probe die nachfolgenden Parameter untersucht. Die Herstellung des Eluats erfolgte nach DEV S4 am gebrochenen Material (Zusammensetzung: 70 M-% 2-10 mm und 30 M-% 0-2 mm) gemäß den Vorgaben der „Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial“ vom 13.04.2004 und des Probenbehandlungsleitfadens der QRB e. V.

Untersuchungsergebnisse

Original

Es sind die Zuordnungswerte der geltenden Vorschriften den Untersuchungsergebnissen gegenübergestellt.

		RC 0/32 Beton 06.02.2020	RC 0/32 Ziegel 06.02.2020	nach "Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial"		
				Z1.1	Z1.2	Z2
EOX	mg/kg	<1	<1	3	5	10
Kohlenwasserstoffe C ₁₀ - C ₂₂ (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	<250 (1500)	<50 (95)	300 (600)**	300 (600)**	1000 (2000)*
∑ PAK (nachweisbar)	mg/kg	0,83	3,12	10	15	35
PCB (6 n. Ballschm.)	mg/kg	<0,01	<0,01	0,15	0,5	1

** Überschreitungen der Klammerwerte sind auf Asphaltanteile zurückzuführen und stellen kein Ausschlusskriterium dar.

Eluat

		RC 0/32 Beton 06.02.2020	RC 0/32 Ziegel 06.02.2020	Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial		
				Z1.1	Z1.2	Z2
pH-Wert	-	11,4	9,4	6,5 - 12,5		5,5 - 12,5
el. Leitfähigkeit	µS/cm	590	610	2500	3000	5000
Chlorid	mg/l	3,7	<2,0	100	200	300
Sulfat	mg/l	21	240	250	400	600
Phenole	µg/l	<10	<10	20	50	100
Arsen	µg/l	<5	<5	15	30	60
Blei	µg/l	<5	<5	40	100	200
Cadmium	µg/l	<0,5	<0,5	2	5	6
Chrom	µg/l	9	<5	30	75	100
Kupfer	µg/l	<5	<5	50	150	200
Nickel	µg/l	<5	<5	50	100	100
Quecksilber	µg/l	<0,2	<0,2	0,5	1	2
Zink	µg/l	<50	<50	150	300	400

Beurteilung

Die RC-Gemische 0/32 Beton und RC 0/32 Ziegel bestehen im Wesentlichen aus Betonaufbruch und Festgesteine, Kies/Kiessplitt. Ferner sind Klinker, Steinzeug, Kalksandstein, Mörtel, Leichtbaustoffe, gipshaltige Baustoffe, Glas und bitumengebundene Baustoffe enthalten. Fremdstoffe wurden nur in geringen Mengen festgestellt.

Das RC-Gemisch 0/32 Beton umfasst den Kornbereich 0 bis 32 mm mit Überkorn bis 45 mm, ebenso wie das RC-Gemisch 0/32 Ziegel. Beide Gemische sind ziemlich gleichmäßig abgestuft.

Beide Baustoffgemische halten den Zuordnungswert Z1.1 der „Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial“ in allen geprüften Parametern ein.


Eigenüberwachung

Die Eigenüberwachung wird durch das Labor in Unterbalbach der Fa. SHB, Osterburken regelmäßig durchgeführt. Eine organoleptische Eingangskontrolle erfolgt bereits bei Anlieferung an der Waage.

IFM INSTITUT FÜR MATERIALPRÜFUNG
DR. SCHELLENBERG
ROTTWEIL GmbH



Dr.-Ing. Peter Schellenberg

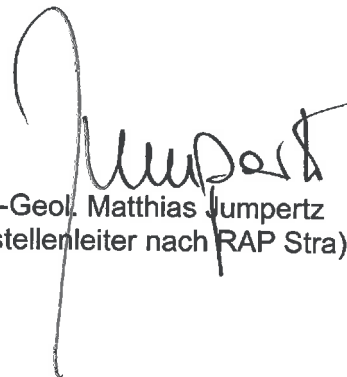

Dipl.-Geol. Matthias Jumpertz
(Prüfstellenleiter nach RAP Stra)

Verteiler:

SHB Schotterwerke, Hohenlohe-Bauland GmbH u. Co. KG, 74706 Osterburken, 1-fach